

OS ORKUSTOFTNUN  
JARDHITADEILD

thillu  
R-1



KÍSILÚTFELLINGAR Í HITAVEITU REYKJAHLIÐAR

EFTIR

Karl Ragnars  
Stefán Arnórsson  
Jón Steinar Guðm.ss.  
Karl Ómar Jónsson

Karl Ragnars

**Stefán Arnórsson** er íslensk handneskjumálafræðingur.

Jón Steinar Guðm. ss.

Karl Omar Jönsson  
Göteborg 1955.

KARI UMAR-JOHNSON

**Agust 1972**

## 1. Ágrip og niðurstöður

Nokkru eftir að Hitaveita Reykjavíðar var tekin í notkun í sept. 1971 komu í ljós erfiðleikar og vandamál í rekstri hennar vegna útfellinga kísils úr heita vatninu.

Varð fyrst vart við útfellinguna í varmaskiftum, en í þeim á sér stað kæling á heita vatninu.

Burftu hreinsanir á þeim að vera mun tilbðari en gert hafði verið ráð fyrir, þótt þar væri nokkur bót í máli, að varmaskiftarnir eru vel aðgengilegir til hreinsana. Ýmsar aðferðir og rannsóknir hafa verið gerðar, enda mátti gera ráð fyrir, að heimskakerfi stifflaðist og alvarleg vandræði sköpuðust, þar sem fæst húsnanna hafa tök á annarri upphitun.

Niðursöður þeirra athugana og rannsókna, sem gerðar hafa verið benda til þess, að rekstur hitaveitunnar á komandi vetrí geti gengið vel og með fullu öryggi ef góð rekt er lögð við eftirlit og skipulagt viðhald og hreinsanir.

Þegar haft er í huga, að áætlun um stofn- og rekstrarkostnað hitaveitunnar hefur staðist fyllilega atti sá kostnaður, sem er af sliku eftirliti og hreinsunum ekki að vera fjárhag hitaveitunnar ofviða.

Eins og fram kemur í skýrslunni hefur hola 5 í Námafjalli nú verið tekin í notkun og er ástaða til að álykta, að útfelling kísils úr vatni frá henni sé allmiklu minni en frá þeim holum, sem áður voru í notkun.

Eins og áður getur er það mjög afgerandi fyrir rekstraröryggi hitaveitunnar, að stjórn hennar komi á skipulögum hreinsunum.

Því verki em nái er hafið, að hreinsa varmaskifta og pipulagnir hitaveitu-vatnsins í öllum húsum á hitaveitusvæðinu atti að geta verið lokið í lok þessa mánaðar (ágúst) og þarf þá þegar að gera ráðstafanir til þess að fylgst sé með útfellingum, og að miðað sé að því, að kerfin séu hreinsuð á ný, áður en til kvörtunar neytenda kann að koma.

Einnig er ástaða til að fara þess á leit við neyteddur, að þeir beri fram kvörtun sína strax ef þeim sýnist ástaða til kvörtunar, þannig að eftirlitsmaður geti tafarlaust kannað hvort hún sé á rökum reist.

Eftirliti með því, hvort ástaða sé til hreinsunar mátti haga á þann hátt að reglulega sé melt innrennsli og útrennsli húsa, og þar sem sú fremkvæmd er auðveld og fljóttleg er rétt að gera hana oftar en sjaldnar.

Til marks um það, hve nauðsynlegt er að kerfin séu hreinsuð skipulega, er að hálfastiflað kerfi getur annað varmepörf í góðu veðri, en kólni veður skyndilega kvarta margir samtímis þannig að eftirlitsmaðurinn annar ekki hreinsununum.

Nokkur hús á hitaveitusvæðinu eru rekin án varmaskifta, þannig að heita vatnið rennur um efnakerfi hússanna. Þessá tilhögun verður að telja hið mesta óréð þar sem of mikil áhetta er tekin á fjármunum í hitakerfum hússanna eins og reyndar hefur þegar komið í ljós.

#### Aðdragandi hitaveitunnar

Um langan tíma áður en hitaveitan til Reykjahlíðar varð til, voru uppi ráða-gerðir um byggingu hennar.

Verulegur skriður komst þó fyrst á málið, þegar ákveðið var að reisa Kísil-gúsverkemiðjuna við Mývatn, en í sambandi við hana var áætlað að reisa allt að 25 fbúðarhús og skipulögð hafði verið byggð fyrir 250 - 300 manna þorp við Reykjahlíð.

Arið 1967 gerði verkfræðistofan Vermir af, frumátlun um varmaveitu fyrir Reykjahlíðarhverfi, en þar voru hafðir í huga ýmsir valkostir við öflun heita vatnsáns.

Allar áætlanir um stofnkostnað og rekstrarkostnað sýndu að hagkvæmast væri að nota afgangsvatn frá gufuveitu í Námafjalli til reksturs veitunnar.

Áætlun Vermis sf. byggðist í meginatriðum á því, að vatnið yrði leitt yfir hitað í stálþipu til Reykjahlíðarhverfir að varmaskifti, þar sem kalt vatn yrði hitað upp og leitt til hússanna.

Síðari rannsóknir leiddu þó í ljós, að ýmsir annmarkar voru á þessu fyrirkomulagi og ber þar hest skortur á köldu vatni á staðnum.

I desember 1970 kom út önnur frumátlun um hitaveitu Reykjahlíðar gerð af verkfræðistofunni Fjarhitun. I þessari áætlun var gert ráð fyrir að vatnið væri tekið frá Námafjalli og leitt til Reykjahlíðar við  $100^{\circ}\text{C}$  hitastig, en vegna skorts á köldu vatni var áætlað að hafa varmaskifti í hverju húsi og lokaða hringrás í húsunum.

Með samningum milli ríkisajóðs Íslands og landeigenda Reykjahlíðar og Voga í marz 1971 var ákveðið að hitaveitan væri byggð á því ári.

#### Tilraun með útfellingar í ofnum.

I ársbyrjun 1971 höfðu verið gerðar efnagreiningar á vatni frá öllum holum í Námafjalli nema holu nr. 9 en hún hafði þá nýlega verið tekin í notkun.. Þessar efnagreiningar bantu til þess, að svipað magn af kísilsýru væri í vatni frá öllum holunum, og ekki var ástaða til að atla að kísilsýrumagn í vatni frá holu 9 væri frébrugðið því sem var í öðrum holum.

Kísilsýrumagn í holu 4 meldist í júlí 1969 654,8 ppm, en í sömu holu í marz 1970 meldist magnið 773,5 ppm og þá í holu 5 meldist magnið 745,5 ppm.

þessi aukning í holu 4 var ekki óeðlileg þar sem holan er um 1200 m djúp með innstreymi á tveim stöðum, á 600 - 700 m dýpi og 1000 - 1100 m dýpi. Þetta mátti skýra þannig að innstreymi hefði minnkað úr efri síðunum en aukist úr þeim neðri.

Þetta kísailsýrumagn benti til þess, að fræðilega gæti átt sér stað útfelling á kísaíl þegar vatnið veri kelt niður fyrir 100°C en hins vegar var engin reynsla fyrir því, og þess vegna var ákvæðið í jan 1971 að gera einfalda tilraun með útfellingu, þar sem vatnið var kelt niður í ofnum.

Með tilliti til efnagreininga sem gerðar voru í júní 1972 og fjallað er um hér á eftir ber að hafa í huga að þessi tilraun með útfellingar í ofnum er gerð u.p.b. einu ári eftir að efnagreiningarnar sem stuðst var við voru gerðar. Útfellingar - tilrauninni var þannig háttað að þrír ofnar voru tengdir samsíða og voru ofhnarnir af gerðunum:

Panelofn, BT 40°C, 555 kcal/h, Teg P, Fjöldi rifja 26  
hæð 740 mm, M2 alle 1820 mm.

Runtalofn, V28 - 1800, ΔT 40°C, 430 kcal/h

Ofnasmíðjan, hitafl, 1,42 m<sup>2</sup>, þykkt 82 mm, hæð 600 mm, lengd 320 mm.

Ofhnarnir voru settir upp 22.jan. 1971, tengdir samsíða eins og áður getur, og vatnið tekið úr hljóðdeyfi við holu 5. Þaðan var leidd 1" leiðsla ca. 20 m löng að ofnunum þar sem þeir stóðu á litlum hól þannig að vindur léki sem bezt um þá og kæling veri mest. Við frárennsli ofnanna var komið fyrir koparlokum til að stilla vatnsmagnið og frárennslishitastig, en einnig var atlunin að sjá áhrif vatnsins á koparinn.

Þegar ofnunum hafði verið komið fyrir voru gerðar eftirfarandi mælingar:

Útihihti -1°C norðan gola

Vatnshiti í hljóðdeyfi við inntak í pípu: 97°C

Vatnshiti við inntak í ofna: 82°C

Runtalofn: frárennslishiti 43°C, vatnarennslí 0,50 l/min.

Panelofn: frárennslishiti 49°C, vatnarennslí 0,82 l/min.

Ofnasm.ofn: frárennslishiti 50°C, vatnarennslí 0,43 l/min.

Vatnsmagn um aðrannalsipípu til ofnanna var nokkuð meira en það sem rann um ofnana til þess að halda uppi hitastigi við inntak í ofnana en það var ekki mælt.

U.p.b. hálft lengd aðfarslupipunrar lá í kafí í lak frá hljóðdeyfinum þar sem nánast engin keling varð á vatninu, en það var gert til þess að rannsaka hvort útfelling yrði örari við aukna kelingu á vatninu.

Síðan var reglulega fylgst með ofnunum, en rennsali um þá var alltaf svipað, en frárennslishiti var ofurlitið mismunandi eftir veðurfari.

I jölf voru ofnarnir teknir niður, eftir að vatnið hafði runnið um þá í u.p.b. hálft ár, og voru þeir þá sagaðir niður þannig að sjá mátti greinilega í alla ganga þeirra. Einnig voru koparlokarnir og aðfarslusmín meðhöndluð á sama hátt. I aðfarslusóinni fannst ekki minnsti vottur af útfellingu, en svo sem vanta mátti var í rörunum svört húð, sem er járnaúlfid, en það myndar varnarhúð á veggi pipunnar.

Koparventlarnir voru sagaðir í tvennt og ekki varð vart við að uppleyst sulfat í vatninu hefði tært koparinn.

Við skoðun á ofnunum kom í ljós, að aðeins örlaði fyrir kísil á þeim stöðum, sem kaldastir voru og jafnvel hafði verið kyrrstaða á vatninu. Rannsóknir leiddu í ljós að þarna var um að raða útfellingu opals, en hann er "stabil" útfelling kíslsýru við það hitastig, sem þarna er um að raða.

Útfelling í ofnunum var þannig mjög óveruleg og þótti því ekki ástæða til, að þessu stigi málains að óttast verulega útfellingu í hitaveitukerfinu og var jafnvel haft við orð að óhatt myndi vera að sleppa varmaskiftum, sem ámtlað hafði verið að hafa í hverju húsi.

#### Lýsing hitaveitunnar, mannvirkjagerð og sekstur.

Frá gufuskiljunum við holur nr. 4,5 og 9 er leidd blenda af gufu og vatni eftir  $\phi$  200 stálpípum upp í vatnsskilju, sem stendur á brekkubrún ofan Ójarnarflags. Frá vatnsskiljunni rennur  $100^{\circ}$  C heitt vatn í lítinn miðlunar-geymi hitaveitunnar, en þaðan rennur vatnið í  $\phi$  200 og síðan  $\phi$  150 asbestpípum að byggðinni við Reykjahlíð. Þetta er tæplega 3 km leið og var jarðvegi ekið í garð yfir pipuna, sem síðan var þakinn. Frá asbestabinni greinast heimaðar í húsin (sjá upplætti), en þær eru gerðar úr stálpípum með hlíföarkápu úr plasti og fyllt með urethanessinangrun á milli. Frá enda 150  $\phi$  aðarinnar liggur  $\phi$  80 asbertpípa suður að Vogum og úr henni eru greindar heimaðar á sama hátt og ëður er lýst.

I húsunum er óbein hitun þeði á kranavatni og ofnakerfi. Yfirleitt rennur vatnið fyrst um hitaflöt baðvatnsgeymis og síðan í gegnum millihitara, sem hitar ofnakerfið. Þaðan rennur vatnið út úr húsinu og beint út í hraun.

Vatnið er selt um hæmil, sem ársmindultulitrar og getur húseigandi réðið hversu stóran vatnsskammt hann kaupir og hvernig hann er nýttur. Einnig átti húseigandi að sjá um hreinsun á millihitara sínum.

## 5 Rannsóknir á útfellingum sumarið 1972

Hinn 5.maí síðastliðinn voru athugaðar útfellingar í hitaveitukerfinu til þess að gera sér grain fyrir hversu miklar útfellingar hefðu orðið á þeim tíma, sem hitaveitan hafði verið í notkun og við hvaða aðstæður þær yrðu örastar. Í þessu skyni voru skoðaðar aðveitumáðar, heimáðar, safnþró og varmaskiftar ásamt leiðslum í nokkrum húsum.

Alls staðar sáust útfellingar og mynduðu þær jafnan ljósgríðar nálar, 1-2 mm að lengd, sem höfðu greinilega vaxið á móti vatnsstraumnum. A milli þessara nála (1 - 2 mm) voru asbestos- og stálrörin að mestu eða alveg hrein. Röntgen-graining sýndi, að þessi útfelling var ópal, en við því hafði verið búið. Ekki voru útfellingarnar jafnmiklar alls staðar. Í beygjum á leiðslum var útfelling oft hverfandi, eins og vatnsrennslið í beygjunni rifi hana með sér um leið og útfellingin myndaðist. Mestar voru útfellingarnar, þær sem þrengingar voru í leiðslum og því ólgustreyti. Vitað var af niðurstöðum tilrauna, sem er að finna í prentuðum vísindagreinum, að ólgustreyti örvar útfellingu kísils úr yfirmettaðri lausn.

Athugunin 5.maí sýndi það ljóslega, að ör útfelling í þrengingum á leiðslum gat leitt til stiflunar á skömmum tíma og að útfelling í öllu kerfinu væri það ör, að nauðsynlegt væri að gera ráðstafanir hið fyrsta til þess að minnka útfellinguna. Samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni hitaveitunnar voru útfellingar örastar í húsum Kisiliðjuþorpsins, þær sem vatnið kemur heitast ( $90^{\circ}$  C) inn í húsin, en minnst í Vogum, en þær er inntakshiti vatnsins um  $60^{\circ}$  C.

Kisill í yfirmettaðri lausn hefur tilhneigingu til að kollast (polymerast), en útfelling á kolluðum kísil er miklu hægari en ókolluðum. Það var því hugsanlegt að draga úr útfellingu með því að láta vatnið úr borholunum dvelja nokkurn tíma í asafnþró, við tær  $100^{\circ}$  C, eður en það fari í leiðslur. Með þessu móti fengist tími fyrir kollunina. Í Japen hafði útfellingarvandomál í fráfennslisleiðslu frá gufuaflestöð verið leyst með þessu móti. Af niðurstöðum tilrauna, sem birtar hafa verið í vísindaritum mátti ráða, að sýrustig og selta ráða mestu um hraða kollunar á kísil í yfirmettaðri lausn.

Selta eykur hraða kollunar. Við sýrustig pH 8-8,5 er kollun hröðust, en verður hægari við hærra og lægra sýrustig.

Sýrustig borholuvatns er pH 9.8-9.9 við  $20^{\circ}$  C, þegar vatnið hefur soðið niður í  $100^{\circ}$  C. Við þetta hæða sýrustig er kollun hæg, en þó sýndi sig, að eftir um 3 klst. hafði það mikill hluti kísilsins kollast, að það kemni að gagni fyrir hitaveituna. Megingallinn á þessari úrlausn er sá, að vatnið kólnar allmikið í hitaveitukerfinu og leiðir þessi kólnun til þess, að frekari yfirmettun verður af ókolluðum kísil.

Samt atti kollun, sem fast með taftíma í safnþró að draga eittthvað úr útfellingum í Kisiliðjuþorpinu, þar sem vatnið kemur heitast inn í húsin.

Efnagreiningar á vatninu úr borholunum í júní sýndu, að kísilinnihald þess hafði minnkað verulega frá því sem áður var að holu 4 undanskilinni og breytir þau nokkru um gagnsemi kollunar til að draga úr útfellingu. Ekkert gagn er að taftíma í safnþró, með vatnshita nálmagt  $100^{\circ}$  C, svo fremi sem vatn úr borholu 5 er eingöngu sett í þróna, en ópalmettan í því vatni og því hætta á útfellingu verður ekki fyrr en við  $90^{\circ}$  C og lagri hita.

Holu 5 var hleypt á hitaveituna í byrjun ágúst og er verið að gera ráðstafanir til þess að hún ein sjái hitaveitunni fyrir vatni og holur 4 og 9 súu til vara. Semkvæmt efnagreiningum á vatni úr henni er gert ráð fyrir að útfelling úr vatni frá henni verði ekki fyrr en vatnið hefur kólnað í  $90^{\circ}$  C, en því hitastigi að vera hegt að halda allt að forhiturum hússanna í Reykjahlíðarhverfi með neigu vatnarennslí, þannig að ekki atti að vera veruleg hætta á útfellingum í aðfarslusoð til Reykjahlíðar og í dreifikerfinu þar, en reynslan sker þó fljóttlega úr um það.

Keling á vatninu verður þó meiri í aðfarslusöinni til Voga en vatnið við inntak í hús í Vogum er nokkru kaldara en í Reykjahlíðarhverfi.

Um miðjan ágúst stifflaðist heimað að Hótel Reykjahlíð, þannig að ekki fókkst nægilegt vatnsmagn til upphitunar á því húsi.

Mátti gera ráð fyrir að heimaðar voru nú almennt að lokast vegna útfellinga, en leitað hafði verið eftir ýmsum ráðum til að hreinsa kísilinn úr rörnum.

Tilraun var gerð með að dala vftisóðaupplausn um heimaðina í því skyni að leysa upp kísilinn en þeirri tilraun er lýst sérstaklega hér á eftir.

Það kom hins vegar í ljós, að orsök þessarar stiflu var aðskotahlutur í heimamóinni, tréflís eða sinangrunarplast, líklega frá þeim tíma að mannvirkin voru byggð, og hafði kíssill hlaðist utan á þetta þar til alveg stifflaðist. Eftir að stiflan var staðsett var súrið grafið upp og hreinsað.

Til að ganga úr skugga um, hvort tregt aðrennsli veri til fleiri húsa var gengið í flest hús í hverfinu og mesta mögulega vatnsmagn til hússanna mælt, þ.e. það vatnsmagn, sem rann til hússanna áður en það rann um hemla og sarmaskifta. Í ljós kom að vatnsmagnið var meira en náð í öllum tilfellum, en þó minna en atti að renna um hreinar pipur. Tafla um mælt vatnsmagn til hússanna fylgir hér á eftir.

Það kom í ljós að hegt er að hreinsa pipurnar með sérstökum fleribandagormum, sem eru úr ryðfríu stáli og um 10 mm í þvermál. Voru þennig gormar þreiddir í pipurnar allt að 35 m, en við það óx vatnsmagnið í sumum tilvikum verulega. Með þessu móti er hegt að hreinsa a.m.k. 70 m langa pipu með því að þreða

gorminn í bæða enda.

A fáum stöðum er heimaeðakerfið lengra en nemur umræddri lengd, og að sjálfsögðu verulegur hagur af því, að mögulegt sé með litilli fyrirhöfn að framkvæma hreinsun á þennan hátt.

Það hefur enn ekki verið kannað hvort mögulegt sé að hreinsa allt heimaeðakerfið með þessu móti, en komi í ljós, að þípur sér einhvers staðar of langar er fyrirhafnarlitið að koma upp fleiri brunnum, en sú aðgerð hefur ekki í fyr með sér mikinn kostnað.

Um miðjan ágúst var tengdur vatnsmagnmælir í brunni 1 á aðveituæð um 600 m frá safnþró.

Mæling á rennslinu um aðveituæðina til Reykjahlíðar sýndi að rennsli var 4,5 l/sek, en það er mun minna rennsli en æskilegt væri vegna hitataps. Hitamalingar í vatninu sýndu að vatnshiti í safnþró var 95°C, í brunni 1 91°C og í aðalbrunni við Reykjahlíð 86°C.

Vatnshiti í heimaeðarbrunni við Voga var 68°C. Astæða er til að auka rennslið um aðfærsluæðina til að hækka hitastigið við inntak í hús, þegar vatnsmagnmælirinn var settur í aðfærsluæðina, fókkst tækifæri til að skoða útfellingu í henni og reyndist hún vera í öldum þvert á strauminn og mesta hað í öldunum um 10 mm og millibil í milli þeirra um 20 – 30 mm.

Af ofangreindum lýsingum er það ljóst að barna er á ferð vandamál vegna útfellinga kísils, þótt e.t.v. megi halda rekstri hitaveitunnar í góðu ástandi með vel skipulögðu viðhaldi og hreinsunum, þar sem þeim verður komið við, en það verður að stefna að því með áframhaldandi rannsóknum að vinna bug á þessu vandamáli bæði með tilliti til Hitaveitu Reykjahlíðar og norkun háhitavatns almennt.

## 6 Fræðilegar niðurstöður jarðefnaathugana á borholuvatninu.

Heildarefnasamsetning heita vatnsins, sem streymir inn í borholur við Námafjall, er vafalítið fyrst og fremst háð ríkjandi hitaástandi í berggrunni og bergtegundum þeim (basalt), sem vatnið streymir um. Að kísil undanskildum er innihald allra efna í vatninu svipað á því hitabili, sem um er að reða í borholunum. Innihald kísils eykst nokkuð hratt með hækkandi hita. Eftir því sem kísilinnihald vatnsins, sem streymir inn í holurnar, er hærra, því meiri verður hættan á útfellingu kísils við kólnun á vatninu.

Styrkur kísilsins í djúpvatninu stjórnast af uppleysanleika kvars. Nákvæmar niðurstöður mælinga á uppleysanleika kvars við mismunandi hita liggja nú fyrir. Þar sýna, að uppleysanleiki kvars eyket með hita, sinkum á hitabilinu = 200-300°C. Upplýstur kíslill í vatni kemur fyrir sem veik sýra, kísilsýra

$(H_4SiO_4)$ . Ef sýrustig vatnsins er hátt, er kísilsýran að nokkru klofin í  $H^+$  og  $H_3SiO_4^-$  jónir. Kleyfnistuðullinn ( $K$ ) við  $20^\circ C$  er:

$$10^{-10} \quad (K = \frac{(H^+) (H_3SiO_4^-)}{(H_4SiO_4)}).$$

Sýrustig hefur ekki áhrif á uppleysanleika kvars. Við ákvæðinn hita fer ákvæðið magn af kvarsi í lausn sem  $H_4SiO_4$ . Hátt sýrustig eykur því heildarstyrk uppleystrar kísilsýru á þann hátt, að hluti  $H_4SiO_4$  klofnar í  $H^+$  og  $H_3SiO_4^-$ .

Þegar kísilsýra fellur út úr yfimettaðri vatnsupplausn, eins og í borholum og leiðslum frá þeim, fellur hún ekki út sem kvars, heldur sem ópall.

Yfimettunin verður við snögga kælingu, sem staðar af suðu í borholunni.

Reynslan sýnir, að útfelling er mjög hæg, þrátt fyrir mikla yfimettun og er ekki um það að ræða, að svo mikill kíssill falli út að jafnvægi náist.

Aðeins bein prófun gefur vitneskju um útfellingarhraða, en hin freðilega niðurstaða gefur áreiðanlegar upplýsingar um hvenær hætta á útfellingu sé til staðar og hvenær ekki.

Þegar vatn í borholu sýður hækkar sýrustig þess, vegna þess að kolsýra og brennisteinsvetni rjúka úr vatninu á gufuna.

Djúpvatnið, sem streymir inn borholur við Námafjall, en það hefur ekki soðið, er basískt, þó ekki svo mikið að kísilsýrar ( $H_4SiO_4$ ) sé klofin sem neinu nemur. Aftur á móti er sýrustig vatnsins svo hátt ( $pH 9.7. - 9.9$  við  $20^\circ C$ ), þegar það hefur soðið og þrýstingur er fállinn í  $10 \text{ kp/cm}^2$ , að 25 - 46% kísilsýrunnar er klofinn. Hækjun á sýrustigi vegna suðu veldur þess vegna því, að styrkur óklofinnar kísilsýru ( $H_4SiO_4$ ) í vatninu minnkar og þarf þess vegna meiri kólnun en ella, til þess að vatnið mettist affópal og útfelling eigi sér stað.

Samkvæmt efnagreiningum úr borholum 4,5,6 og 7 frá 1969 og 1970 var búið við ópalmettan við  $102-116^\circ C$  í köldustu holunum (4 og 5) en við  $136^\circ C$  í heitustu holunni (7).

Efnagreiningar á sýnum úr borholum 4,5,6,7,8 og 9, sem safnað var í júní 1972 sýna, að miklar breytingar hafa orðið á kísilinnihaldi vatnsins úr hinum ýmsu borholum. Lækjun hefur orðið á kísilinnihaldi hola 5,6 og 7, en nokkur hækjun á kísilinnihaldi holu 4. Samanburður er ekki til fyrir holur 8 og 9. Talið er að þessi breyting á kísilinnihaldi og því innstreymishita stafi af þrýstingslækjun á heita vatnskerfinu vegna langtímalásturs borholanna.

þrýstingslækkunin verður til þess, að suða byrjar á meira dýpi en áður og úti í berginu, fyrr en vatnið kemst inn í borholunnar. Þegar kólnun verður vegna suðu á háhitavatni í berggrunni kemst jafnvægi mjög fljótt á milli uppleysts kíslils og kvars. Því fellur kíslill út í berginu, þar sem suða verður og jafnvægi nálgast eða kemst á. Þrýstingslækkunin veldur því, að grynnsta holan (5) hefur lægstan innstreymishita og því lægst kíslinnihald. Hola 5 er því aðskilegust til notkunar fyrir hitaveitu, þótt enn sé hætta á útfellingu. Hitastig ópalmettunar (útfellingarhættu) fyrir hinar ýmsu borholur fyrr og nú er sýnt í töflu.

## 7 Vítisóðahreinsun

Tilraunir voru gerðar til að kanna áhrif vítisóða á stál, steypukopar, gúmmi og asbest, sinnig rörbút með útfellingu.

Allt að 50% upplausn við  $80^{\circ}\text{C}$  var prófuð. Noraður var segulhrærari með hitaplötu. Tilraunasýnin voru 5 klst. í vítisóðaupplausninni. Asbestið þyngdist lítillega, sennilega vegna myndunar kalsfum hydroxid húðar þegar vítisóði hvarfast við cement.

Kalsíum hydroxid er torleysanlegt í vatni og því álitamál hvort varmahúð myndist eða skolist burt. Fæst aðeins úr því skorið með tilraunum á pípunum sjálfum. Framleiðendur asbestpíppanna segja vítisóða ekki skaðlegan. Stál, Steypukopar og gúmmi virtust ekkert breytast, enda í samræmi við reynslu annarra. Þáta má við, að ál þolir alls ekki vítisóða og ber að hafa það sérstaklega í huga við val á dælu.

Vítisóðaupplausnini hafði ekki mikil áhrif á útfellinguna á rörbútnum, þó losnuðu einstaka flögur. Við rörbútsendana mætti merkja hréinsun, sennilega vegna meira streymis en annars staðar.

Við heimað að Hótel Reykjahlíð var mynduð hringrás og 47% (180 kg + 200 l) vítisóða dælt í 4 klst. Fyrst var hitastig  $85^{\circ}\text{C}$ , en lækkaði síðan um  $10 - 15^{\circ}\text{C}$  á klst. Engin breyting varð á rennsli, sem var 2 l/mín.

Gormur var nú rekinn í pípurnar og fannst stiffla, sem var grafin upp.

Stifflan var líklega trébútur, sem sat fastur í pípunni og hafði aðafnast sandur og kíslill umhverfis. Eftir viðgerð reyndist rennsli vera 36 l/mín.

Um áhrif vítisóða á útfellingu á pípum er því ekki enn vitað. Þó má segja að ört rennsli sé nauðsynlegt svo einhver árangur náiðst. Rétt væri að prófa aftur þá við aðstæður þar sem minnkað rennsli er talið stafa af kíslútfellingu.

T A F L A I

Hittesting ópalmetunar í borholum við

Námafjall

Borholu	safnað dags.	SiO <sub>2</sub> ppm	Kisilkitti ° C	pH/20° C	ópalmetun ° C
4	28.07.69		255	9,75	116
4	07.04.70	774	258	9,90	106
4	11.06.72	824	263	9,80	120
5	07.04.70	746	255	9,90	102
5	11.06.72	614	240	9,87	90
6	07.04.70	834	264	9,90	112
6	11.06.72	736	254	9,89	104
7	08.04.70	1031	258	9,85	136
7	11.06.72	808	262	9,81	116
8	13.06.72	732	253	9,87	104
9	13.06.72	796	260	9,81	116

## T A F L A 2

Mælt inn og útrennsli húsa 15.08.72.

Gata	Nafn	Innrennsli mín.l.	Útrennsli mín.l.	Ath.sömdir
Lynghr. 1	Snæbjörn	26	5	
" 2	Valgeir	19	-	
" 3	Haraldur	-	13	Ný hreinsað
" 4	Björn Líndal	19	-	Mjög litið útrennsli
" 5	Sverrir þ.	11	-	
" 6	Egill Steingr.	-	5	
" 7	Helgi þ.	10	-	Ekkert útrennsli
" 8	Ríkharð	11	2	
" 9	Þorsteinn	26	6	Hreinsað 13.ág.
" 10	-	-	-	
Hlíðarvegur 1	Vésteinn	14	1	
" 2	Gústaf	-	5	
" 3	-	-	-	
Helluhr. 1	Hafliði	12	1	
" 2	-	-	-	
" 3	Gunnar E.	33	0	Enginn hemill
" 4	-	-	-	
" 5	Sigfús B.	33	2	
" 6	Alfdís	13	0	2 mán frá hreinsun
" 7-8	Kíslíðjan	9	7	Hreinsuð sía, þá 14 <sup>l</sup> /mín
" 9	-	-	-	
" 10	-	-	-	
" 11	Ríkarður	11	7	
" 12	Egill Sig	5		Hreinsuð söf.æð, þá 35 l/mín.
" 13	-	-	-	
" 14	Sig. Rúnar	26	0	
" 15	Jón Illegason	22	-	
" 16	-	-	-	
" 17	Birgir	-	-	
Reykjahlið I		9	4	
" IV		15	2	
Kaupfélag		10	3	
Bjarg		11	5	Hreinsað 14.ág.
Hótel Reykjahl.		36		Eftir hreinsun stíflu
Mikligæður		-	-	

Gata	Nafn	Innrennsli mín.1.	Útrennsli mín.1.	Ath, semdir
Austurhlíð		--	--	
Vföihlíf		19	3	
Reynihl. símstöð		--	--	
Hótel Reynihlíð				Nág vatn
Reykjahlíð III		--	--	
Kirkja		--	--	